



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

LEMBAR KE DARI

FORMULIR SURVEI INVENTARISASI JARINGAN JALAN - SAAT INI

PROPINSI	7 5		
	GORONTALO		
REFERENSI LOKASI	DRP []	LRP []	CHN []

RUAS	NO.	009	.	0	0	0
	NAMA :	Sp. Bonedaa - Tulabolo				
DARI PATOK KM	[]	[]	[]	.	[]	[]
KE PATOK KM	[]	[]	[]	.	[]	[]

DIKERJAKAN OLEH :			
NAMA :			
N.I.P. :			
TGL. :	TGL	BULAN	TAHUN
	8	8	2023

LOKASI		INVENTARISASI SAAT INI																		
		TIPE JALAN	MEDIAN	LAPIS PERMUKAAN			B A H U				SALURAN SAMPING				TERRAIN		ALINYEMEN		TATA GUNA LAHAN	
							KIRI		KANAN		KIRI		KANAN							
				TAHUN	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	DALAM CM	JENIS	DALAM CM	NAIK (T)/TURUN (L)	NAIK (T)/TURUN (L)	VERTIKAL (GRADE) NAIK / TURUN	HORIZONTAL (BELOKAN)	KIRI	KANAN
Km	Km																			
DARI	KE																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0+000	0+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	T	L	1	3	1	1
0+100	0+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	T	L	1	3	1	1
0+200	0+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	T	L	1	3	1	1
0+300	0+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
0+400	0+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
0+500	0+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
0+600	0+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
0+700	0+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	3	1	1
0+800	0+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	2	1	1
0+900	1+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	2	1	1
1+000	1+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
1+100	1+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	1	3	1	1
1+200	1+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	3	1	1
1+300	1+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	3	1	1
1+400	1+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	-	1	2	1	1
1+500	1+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	T	1	2	1	1
1+600	1+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	T	T	1	2	2	1
1+700	1+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	T	T	1	2	1	1
1+800	1+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	T	T	1	2	1	1
1+900	2+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	T	T	1	2	1	1
2+000	2+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	T	T	1	2	1	1
2+100	2+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	2	50	5	-	T	L	1	3	1	1
2+200	2+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	2	50	5	-	T	L	1	3	1	1
2+300	2+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	2	50	5	-	T	L	1	3	1	1

IRMS-03a-RNI

2+400	2+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	2	50	5	-	T	L	1	3	1	1
2+500	2+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	2	50	5	-	-	-	1	3	2	2
2+600	2+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	2	2	2
2+700	2+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	1	2	2
2+800	2+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	1	2	2
2+900	3+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	1	2	2
3+000	3+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	1	2	2
3+100	3+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	-	-	1	1	2	2
3+200	3+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	2	2	2
3+300	3+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	2	2	2
3+400	3+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	50	-	-	1	2	2	2
3+500	3+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
3+600	3+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
3+700	3+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	2	2
3+800	3+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	1	2
3+900	4+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	2	2
4+000	4+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	2	2
4+100	4+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
4+200	4+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	2	1
4+300	4+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
4+400	4+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
4+500	4+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	L	L	1	2	1	2
4+600	4+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	2	2	1	1
4+700	4+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	2	2	1	1
4+800	4+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	2	3	1	1
4+900	5+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	2	3	1	1
5+000	5+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	5	-	L	T	2	3	1	1
5+100	5+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	2	2	2	2
5+200	5+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	2	2	2	2
5+300	5+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	2	2	2	2
5+400	5+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	2	2	2	1
5+500	5+600	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	1
5+600	5+700	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	2
5+700	5+800	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	1	2	2
5+800	5+900	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	2
5+900	6+000	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	-	1	2	2	1
6+000	6+100	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	1
6+100	6+200	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	1

IRMS-03a-RNI

6+200	6+300	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	1
6+300	6+400	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	2
6+400	6+500	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	2	2	2
6+500	6+516	1	0	0	9	3.5	1	1	1	1	5	-	2	40	-	T	1	1	1	2

0.	TIDAK DIKETAHUI	5.	BURDA	10.	LATASBUM (NACAS)	15.	MICRO ASBUTON	20.	SPAV	0.	TIDAK ADA BAHU	1.	TANAH TERBUKA	1.	SAWAH / KEBUN / HUTAN (RURAL)
1.	TANAH	6.	PENETRASI MACADAM 1 LAPIS	11.	LATASTON (HRS)	16.	DGEM	21.	RIGID	1.	BAHU LUNAK	2.	BETON/PAS. BATU TERBUKA	2.	PERUMAHAN (URBAN 1)
2.	JAPAT (AWCAS) / KERIKIL	7.	PENETRASI MACADAM 2 LAPIS	12.	HRSSA	17.	SMA	22.	CONCREAT	2.	BAHU YANG DIPERKERAS	3.	SALURAN IRIGASI	3.	PERINDUSTRIAN (URBAN 2)
3.	TELFORD / MACADAM TERBUKA	8.	LASBUTAG (BUTAS)	13.	SLURRY SEAL	18.	BMA					4.	BETON/PAS. BATU TERTUTUP	4.	PERTOKOAN / PERKANTORAN /
4.	BURTU	9.	ASPAL BETON (A.C.)	14.	MACRO SEAL	19.	HSWC					5.	TIDAK ADA		PASAR (URBAN 3)

KODE TIPE JALAN			KODE MEDIAN		KODE TERRAIN		KODE GRADE (ALIN. VER.)		KODE BELOKAN (ALIN. HOR.)		TERRAIN	
1.	2 / 1 UD	4 / 2 D	0.	TIDAK ADA	3.	3 < M	1.	DATAR (F) < 1,0 M	1.	LURUS (< 0,25 RAD / KM)	T	TEBING
2.	2 / 2 UD	6 / 2 D	1.	1 < M			2.	1,0 M < BUKIT (R) < 3,0 M	2.	SEDIKIT BELOKAN (0,25 - 3,50 RAD / KM)	L	LEMBAH
3.	4 / 2 UD		2.	1 - 3 M			3.	GUNUNG (H) > 3,0 M	3.	BANYAK BELOKAN (> 3,50 RAD / KM)		



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 001 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+000
Ke Patok Km : 0+100

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 002 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+100
Ke Patok Km : 0+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+200
Ke Patok Km : 0+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+300
Ke Patok Km : 0+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 005 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	0+400	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	0+500	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	% Tambalan	1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2.		3. Berat	✓ 3.
Permukaan Perkerasan																																									
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	% Tambalan	1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																	
Susunan																																									
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																									
Kondisi/Kedaaan																																									
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																									
% Penurunan																																									
1. Tidak ada 2. <10% luas ✓ 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																									
% Tambalan																																									
1. Tidak ada 2. < 10% luas ✓ 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																									
Retak-retak																																									
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																			
Jenis																																									
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																									
Lebar																																									
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																									
% Luas																																									
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																									
Kerusakan Lain																																									
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2.		3. Berat	✓ 3.																						
Jumlah Lubang																																									
1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																									
Ukuran Lubang																																									
1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																									
Bekas Roda																																									
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																									
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> ✓ 3.</td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2.		3. Berat	✓ 3.																													
KR	Kerusakan Tepi	KN																																							
	1. Tidak ada	1.																																							
✓	2. Ringan	2.																																							
	3. Berat	✓ 3.																																							

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+500
Ke Patok Km : 0+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☐	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☒	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas
% Tambalan	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☒	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☒

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	0+600	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	0+700	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></tr></tr></tr></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																																					
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																		
Jumlah Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓																																																																																																																			
	3. Berat	3.																																																																																																																			
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																												
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
✓	✓ 2. Baik/Rata	2.																																																																																																																			
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.																																																																																																																			
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																												
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Diatas permukaan jalan	2.																																																																																																																			
	3. Rata dg permukaan jalan	3.																																																																																																																			
✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓																																																																																																																			
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																															
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Bersih	2.																																																																																																																			
	3. Tertutup/Tersumbat	3.																																																																																																																			
	4. Erosi	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																															
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Baik/Aman	2.																																																																																																																			
	3. Berbahaya	3.																																																																																																																			

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+700
Ke Patok Km : 0+800

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+800
Ke Patok Km : 0+900

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+900
Ke Patok Km : 1+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	1+000	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	1+100	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr></table></td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar
Permukaan Perkerasan				
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar		
Susunan				
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar				



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 012 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
Dari Patok Km	:	1+100	Status/Fungsi	:	JK / KAB
Ke Patok Km	:	1+200	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
			Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten </td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																													
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																				
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																		
Jumlah Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam ✓ 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
✓	2. Ringan	2. ✓																																																																																																																			
	3. Berat	3.																																																																																																																			
<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																										
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																						
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
✓	2. Baik/Rata	2.																																																																																																																			
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.																																																																																																																			
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																			
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Diatas permukaan jalan	2.																																																																																																																			
	3. Rata dg permukaan jalan	3.																																																																																																																			
✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓																																																																																																																			
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.																																																																																																						
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
✓	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Bersih	2.																																																																																																																			
	3. Tertutup/Tersumbat	3.																																																																																																																			
	4. Erosi	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																												
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
✓	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
✓	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Baik/Aman	2.																																																																																																																			
	3. Berbahaya	3.																																																																																																																			



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 013 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+200
Ke Patok Km : 1+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+300
Ke Patok Km : 1+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+400
Ke Patok Km : 1+500

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75

Nama Propinsi : BONE BOLANGO

Dari Patok Km : 1+500

Ke Patok Km : 1+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0

Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo

Status/Fungsi : JK / KAB

Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023

Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Susunan

1. Baik/Rapat

2. Kasar

Kondisi/Keadaan

1. Baik/tdk. ada kelainan

2. Aspal berlebihan

3. Lepas-lepas

4. Hancur

% Penurunan

1. Tidak ada

2. <10% luas

3. 10-30% luas

4. >30% luas

% Tambalan

1. Tidak ada

2. < 10% luas

3. 10-30% luas

4. >30% luas

Retak-retak

Jenis

1. Tidak ada

2. Tidak berhubungan

3. Saling berhubungan (Berbidang luas)

4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)

Lebar

1. Tidak ada

2. Halus < 1 mm

3. Sedang 1 - 5 mm

4. Lebar > 5 mm

% Luas

1. Tidak ada

2. < 10% luas

3. 10-30% luas

4. >30% luas

Kerusakan Lain

Jumlah Lubang

1. Tidak ada

2. '=1 / 100M

3. 1 - 5 /100M

4. >5 /100 M

Ukuran Lubang

1. Tidak ada

2. Kecil - dangkal

3. Kecil - dalam

4. Besar dangkal

5. Besar - dalam

Bekas Roda

1. Tidak ada

2. < 1 cm dalam

3. 1 - 3 cm dalam

4. > 3 cm dalam

KR

Kerusakan Tepi

KN

1. Tidak ada

2. Ringan

3. Berat

1.

2.

3.

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain

KR

Kondisi Bahu

KN

1. Tidak ada

2. Baik/Rata

3. Bekas rd./Erosi ringan

4. Bekas rd./Erosi berat

1.

2.

3.

4.

KR

Permukaan Bahu

KN

1. Tidak ada

2. Diatas permukaan jalan

3. Rata dg permukaan jalan

4. Dibawah permukaan jalan

5. >10 cm Di bawah permukaan jalan

1.

2.

3.

4.

5.

KR

Kondisi Saluran Samping

KN

1. Tidak ada

2. Bersih

3. Tertutup/Tersumbat

4. Erosi

1.

2.

3.

4.

KR

Kerusakan Lereng

KN

1. Tidak ada

2. Longsor/Runtuh

1.

2.

KR

Trotoar

KN

1. Tidak ada

2. Baik/Aman

3. Berbahaya

1.

2.

3.

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+600
Ke Patok Km : 1+700

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+700
Ke Patok Km : 1+800

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+800
Ke Patok Km : 1+900

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☒	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 1+900
Ke Patok Km : 2+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009	.	0	.	0	
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo					
			Status/Fungsi	:	JK	/	KAB			
Dari Patok Km	:	2+000	Tgl/Bln/Thn	:	8	8	2023			
Ke Patok Km	:	2+100	Surveyor	:	1	ANDI MUH. FAISAL			2	HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten </td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																													
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																				
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																		
Jumlah Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. '=1 / 100M ✓ 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓																																																																																																																			
	3. Berat	3.																																																																																																																			
<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																										
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																						
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
✓	✓ 2. Baik/Rata	2.																																																																																																																			
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.																																																																																																																			
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																			
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Diatas permukaan jalan	2.																																																																																																																			
	3. Rata dg permukaan jalan	3.																																																																																																																			
✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓																																																																																																																			
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.																																																																																																						
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Bersih	2.																																																																																																																			
	3. Tertutup/Tersumbat	3.																																																																																																																			
	4. Erosi	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																												
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Baik/Aman	2.																																																																																																																			
	3. Berbahaya	3.																																																																																																																			



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+100
Ke Patok Km : 2+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☒	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+200
Ke Patok Km : 2+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+300
Ke Patok Km : 2+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	2+400	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	2+500	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table>	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></tr></tr></tr></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN		1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.	✓	3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																																					
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																		
Jumlah Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	2. Ringan	2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
✓	2. Ringan	2. ✓																																																																																																																			
	3. Berat	3.																																																																																																																			
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	1. ✓	✓	2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN		1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.	✓	3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																												
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
✓	2. Baik/Rata	2.																																																																																																																			
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.																																																																																																																			
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN		1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.	✓	3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																												
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Diatas permukaan jalan	2.																																																																																																																			
	3. Rata dg permukaan jalan	3.																																																																																																																			
✓	4. Dibawah permukaan jalan	4. ✓																																																																																																																			
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN		1. Tidak ada	1. ✓		2. Bersih	2.	✓	3. Tertutup/Tersumbat	3.		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																															
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Bersih	2.																																																																																																																			
✓	3. Tertutup/Tersumbat	3.																																																																																																																			
	4. Erosi	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																															
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
✓	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	1. Tidak ada	1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
✓	1. Tidak ada	1. ✓																																																																																																																			
	2. Baik/Aman	2.																																																																																																																			
	3. Berbahaya	3.																																																																																																																			

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 026 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+500
Ke Patok Km : 2+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+600
Ke Patok Km : 2+700

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	2+700	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	2+800	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table></td><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></tr></tr></tr></tr></table></td></tr></table>	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></tr></tr></tr></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	1.		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> 1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> 1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur	% Penurunan	✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas	% Tambalan	✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
1. Baik/Rapat ✓ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
1. Baik/tdk. ada kelainan 2. Aspal berlebihan ✓ 3. Lepas-lepas 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. <10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas 4. >30% luas																																																																																																																					
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm	% Luas	1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Tidak berhubungan 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ✓ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. Halus < 1 mm ✓ 3. Sedang 1 - 5 mm 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
1. Tidak ada 2. < 10% luas 3. 10-30% luas ✓ 4. >30% luas																																																																																																																					
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> 1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam	Bekas Roda	✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table></td><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table></td></tr></tr></tr></tr></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	1.		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																						
Jumlah Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada ✓ 2. '=1 / 100M 3. 1 - 5 /100M 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
1. Tidak ada ✓ 2. Kecil - dangkal 3. Kecil - dalam 4. Besar dangkal 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
✓ 1. Tidak ada 2. < 1 cm dalam 3. 1 - 3 cm dalam 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Ringan </td><td> ✓ 2. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berat </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN		1. Tidak ada	1.	✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓		3. Berat	3.																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
✓	✓ 2. Ringan	✓ 2. ✓																																																																																																																			
	3. Berat	3.																																																																																																																			
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 2. Baik/Rata </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN		1. Tidak ada	✓ 1. ✓	✓	✓ 2. Baik/Rata	2.		3. Bekas rd./Erosi ringan	3.		4. Bekas rd./Erosi berat	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	1.		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																												
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
✓	✓ 2. Baik/Rata	2.																																																																																																																			
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.																																																																																																																			
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. </td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> ✓ 4. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN		1. Tidak ada	1.		2. Diatas permukaan jalan	2.		3. Rata dg permukaan jalan	3.	✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓		5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	1.		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																												
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
	1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Diatas permukaan jalan	2.																																																																																																																			
	3. Rata dg permukaan jalan	3.																																																																																																																			
✓	✓ 4. Dibawah permukaan jalan	✓ 4. ✓																																																																																																																			
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> 1. </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> ✓ 3. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	1.		2. Bersih	2.		3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓		4. Erosi	4.	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																															
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	1.																																																																																																																			
	2. Bersih	2.																																																																																																																			
	3. Tertutup/Tersumbat	✓ 3. ✓																																																																																																																			
	4. Erosi	4.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Longsor/Runtuh	2.	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																															
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Longsor/Runtuh	2.																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ✓ </td><td> ✓ 1. Tidak ada </td><td> ✓ 1. ✓ </td></tr><tr><td> </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. </td></tr><tr><td> </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓		2. Baik/Aman	2.		3. Berbahaya	3.																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
✓	✓ 1. Tidak ada	✓ 1. ✓																																																																																																																			
	2. Baik/Aman	2.																																																																																																																			
	3. Berbahaya	3.																																																																																																																			

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+800
Ke Patok Km : 2+900

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 2+900
Ke Patok Km : 3+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+000
Ke Patok Km : 3+100

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+100
Ke Patok Km : 3+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☒	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☒	2. Ringan	2. ☒
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	3+200	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	3+300	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+300
Ke Patok Km : 3+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+400
Ke Patok Km : 3+500

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+500
Ke Patok Km : 3+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+600
Ke Patok Km : 3+700

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+700
Ke Patok Km : 3+800

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi

:

75

Nama Propinsi

:

BONE BOLANGO

Dari Patok Km

:

3+800

Ke Patok Km

:

3+900

Nomor Ruas

:

009

.

0

.

0

Nama Ruas

:

Sp. Bonedaa - Tulabolo

Status/Fungsi

:

JK

/

KAB

Tgl/Bln/Thn

:

8

8

2023

Surveyor

:

1

ANDI MUH. FAISAL

2

HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan

Susunan

☒

1. Baik/Rapat

☐

2. Kasar

Kondisi/Kedaaan

☒

1. Baik/tdk. ada kelainan

☐

2. Aspal berlebihan

☐

3. Lepas-lepas

☐

4. Hancur

% Penurunan

☒

1. Tidak ada

☐

2. <10% luas

☐

3. 10-30% luas

☐

4. >30% luas

% Tambalan

☒

1. Tidak ada

☐

2. < 10% luas

☐

3. 10-30% luas

☐

4. >30% luas

Retak-retak

Jenis

☒

1. Tidak ada

☐

2. Tidak berhubungan

☐

3. Saling berhubungan (Berbidang luas)

☐

4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)

Lebar

☒

1. Tidak ada

☐

2. Halus < 1 mm

☐

3. Sedang 1 - 5 mm

☐

4. Lebar > 5 mm

% Luas

☒

1. Tidak ada

☐

2. < 10% luas

☐

3. 10-30% luas

☐

4. >30% luas

Kerusakan Lain

Jumlah Lubang

☒

1. Tidak ada

☐

2. '=1 / 100M

☐

3. 1 - 5 /100M

☐

4. >5 /100 M

Ukuran Lubang

☒

1. Tidak ada

☐

2. Kecil - dangkal

☐

3. Kecil - dalam

☐

4. Besar dangkal

☐

5. Besar - dalam

Bekas Roda

☒

1. Tidak ada

☐

2. < 1 cm dalam

☐

3. 1 - 3 cm dalam

☐

4. > 3 cm dalam

KR

Kerusakan Tepi

KN

☒

1. Tidak ada

1.

☒

☐

2. Ringan

2.

☐

☐

3. Berat

3.

☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain

KR

Kondisi Bahu

KN

☐

1. Tidak ada

1.

☒

☒

2. Baik/Rata

2.

☐

☐

3. Bekas rd./Erosi ringan

3.

☐

☐

4. Bekas rd./Erosi berat

4.

☐

KR

Permukaan Bahu

KN

☐

1. Tidak ada

1.

☐

☐

2. Diatas permukaan jalan

2

☐

☐

3. Rata dg permukaan jalan

3

☐

☒

4. Dibawah permukaan jalan

4

☒

☐

5. >10 cm Di bawah permukaan jalan

5.

☐

KR

Kondisi Saluran Samping

KN

☒

1. Tidak ada

1.

☐

☐

2. Bersih

2.

☒

☐

3. Tertutup/Tersumbat

3.

☐

☐

4. Erosi

4.

☐

KR

Kerusakan Lereng

KN

☒

1. Tidak ada

1.

☒

☐

2. Longsor/Runtuh

2.

☐

KR

Trotoar

KN

☒

1. Tidak ada

1.

☒

☐

2. Baik/Aman

2.

☐

☐

3. Berbahaya

3.

☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 3+900
Ke Patok Km : 4+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 041 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	009 . 0 . 0
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Bonedaa - Tulabolo
			Status/Fungsi	:	JK / KAB
Dari Patok Km	:	4+000	Tgl/Bln/Thn	:	8 8 2023
Ke Patok Km	:	4+100	Surveyor	:	1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+100
Ke Patok Km : 4+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+200
Ke Patok Km : 4+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+300
Ke Patok Km : 4+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar : 045 Dari : 067

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+400
Ke Patok Km : 4+500

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+500
Ke Patok Km : 4+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+600
Ke Patok Km : 4+700

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☐	1. Tidak ada	
☒	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+700
Ke Patok Km : 4+800

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+800
Ke Patok Km : 4+900

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 4+900
Ke Patok Km : 5+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☐	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☒	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☐	1. Tidak ada
☒	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☐	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☒	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+000
Ke Patok Km : 5+100

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+100
Ke Patok Km : 5+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☒
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+200
Ke Patok Km : 5+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+300
Ke Patok Km : 5+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+400
Ke Patok Km : 5+500

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+500
Ke Patok Km : 5+600

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+600
Ke Patok Km : 5+700

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☐	1. Baik/Rapat
☒	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☐	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☒	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+700
Ke Patok Km : 5+800

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+800
Ke Patok Km : 5+900

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 5+900
Ke Patok Km : 6+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+000
Ke Patok Km : 6+100

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+100
Ke Patok Km : 6+200

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+200
Ke Patok Km : 6+300

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+300
Ke Patok Km : 6+400

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+400
Ke Patok Km : 6+500

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+500
Ke Patok Km : 6+516

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 6+516
Ke Patok Km : 0+000

Nomor Ruas : 009 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Bonedaa - Tulabolo
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☒	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☒
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☒
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

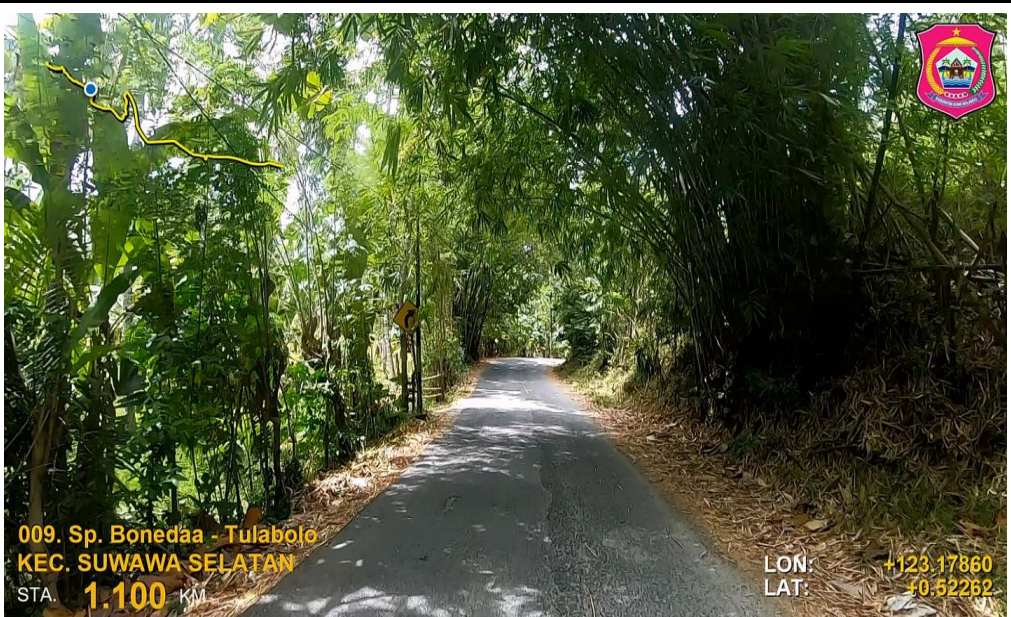
FORMULIR SURVEI RCI SECARA VISUAL

KECAMATAN		RUAS JALAN				TANGGAL			
NAMA : Suwawa Timur		NAMA : Sp. Bonedaa - Tulabolo				8 8 2023			
NOMOR :		NOMOR : 4 0 0				TGLBULANTAHUN			
KENDARAAN		SURVEYOR				PENGEMUDI			
TYPE		NO.	N A M A			NAMA : .. ANDI MUH. FAISAL			
MODEL		TAHUN	ANDI MUH. FAISAL						
NO. POL.			HERI SETIAWAN. ST						
TITIK AWAL (*)				(*)					
KOTA ASAL		PATOK		PEMBACAAN ODOMETER		WAKTU		JAM	MENIT
TITIK AKHIR (*)			(*)			(*)			
PATOK STA (*)	PEMBACAAN ODOMETER / KM (*)	R C I							
		1	2	3	RATA-RATA				

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
1	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+000	0+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
2	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+100	0+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
3	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+200	0+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
4	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+300	0+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
5	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+400	0+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
6	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+500	0+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
7	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+600	0+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
8	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+700	0+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
9	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+800	0+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
10	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+900	1+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
11	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+000	1+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
12	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+100	1+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
13	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+200	1+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.200 KM LON: +123.17888 LAT: +0.52182	
14	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+300	1+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.300 KM LON: +123.17872 LAT: +0.52095	
15	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+400	1+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.400 KM LON: +123.17905 LAT: +0.52020	
16	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+500	1+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.500 KM LON: +123.17885 LAT: +0.51990	
17	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+600	1+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.600 KM LON: +123.18070 LAT: +0.51950	
18	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+700	1+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN	 009 Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 1.700 KM LON: +123.18158 LAT: +0.51942	

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
19	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+800	1+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
20	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+900	2+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
21	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+000	2+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
22	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+100	2+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	RUSAK RINGAN		
23	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+200	2+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
24	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+300	2+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
25	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+400	2+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
26	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+500	2+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
27	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+600	2+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
28	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+700	2+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
29	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+800	2+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
30	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+900	3+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
31	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+000	3+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
32	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+100	3+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	SEDANG		
33	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+200	3+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
34	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+300	3+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
35	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+400	3+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
36	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+500	3+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
37	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+600	3+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 3.600 KM LON: +123.18838 LAT: +0.51430	
38	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+700	3+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 3.700 KM LON: +123.18915 LAT: +0.51391	
39	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+800	3+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 3.800 KM LON: +123.19005 LAT: +0.51394	
40	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+900	4+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 3.900 KM LON: +123.19094 LAT: +0.51396	
41	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+000	4+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 4.000 KM LON: +123.19164 LAT: +0.51402	
42	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+100	4+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 4.100 KM LON: +123.19273 LAT: +0.51409	

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
43	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+200	4+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
44	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+300	4+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
45	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+400	4+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
46	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+500	4+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
47	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+600	4+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
48	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+700	4+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
49	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+800	4+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
50	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+900	5+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
51	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+000	5+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
52	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+100	5+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
53	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+200	5+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
54	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+300	5+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
55	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+400	5+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
56	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+500	5+600	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
57	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+600	5+700	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
58	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+700	5+800	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
59	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+800	5+900	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		
60	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+900	6+000	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
61	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+000	6+100	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.000 KM LON: +123.20813 LAT: +0.51029	
62	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+100	6+200	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.100 KM LON: +123.20903 LAT: +0.51027	
63	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+200	6+300	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.200 KM LON: +123.20990 LAT: +0.51044	
64	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+300	6+400	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.300 KM LON: +123.21079 LAT: +0.51039	
65	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+400	6+500	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.400 KM LON: +123.21165 LAT: +0.51014	
66	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+500	6+516	ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK	 009. Sp. Bonedaa - Tulabolo KEC. SUWAWA SELATAN STA. 6.500 KM LON: +123.21252 LAT: +0.50994	

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
67	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+516		ASPAL BETON (A.C.)	3.5	BAIK		

FORMULIR SURVEI DATA TITIK REFERENSI (STR)

PROPINSI	NAMA : <u>GORONTALO</u>	RUAS	NAMA: <u>Sp. Bonedaa - Tulabolo</u>	KENDARAAN	MERK/JENIS : MOTOR	DIKERJAKAN	NAMA : <u>ANDI MUH. FAISAL</u>
	NO. : 7 5		NO. <u>4</u>		NOPOL : DM 2920 HF		NIP. : -
	STATUS/FUNGSI JK		FAKTOR KALIBRASI : 0.03		TANGGAL : 8 8 2023 TGLBULANTAHUN		
				SURVEI	TGL KALIBRASI :		

URAIAN	TITIK AWAL : _____	BERDASARKAN DBM	B B O	0 + 0	0 0
RUAS	TITIK AKHIR : _____		B B O	6 + 5	1 6
	(KOTA)	(URAIAN TITIK REFERENSI)	KOTA ASAL	PATOK KM	

NO. URUT	TITIK REFERENSI (DRP)						CHAINAGE (JARAK KUMULATIF)	TITIK KOORDINAT						URAIAN DATA TITIK REFERENSI					
	JARAK TERHADAP KOTA ASAL KM				JENIS			LINTANG (-) atau (+)				BUJUR							
0 0 1	B	B	O					0		0	0	0	+	0	0	0	0.52704	123.17074	TITIK AWAL
0 0 2	B	B	O					5		0	0	+	6	1	1	0.52463	123.1748	PERSIMPANGAN	
0 0 3	B	B	O					5		0	1	+	6	4	5	0.51943	123.1811	PERSIMPANGAN	
0 0 4	B	B	O					3		0	2	+	5	8	1	0.52172	123.18475	JEMBATAN	
0 0 5	B	B	O					5		0	2	+	6	4	3	0.52206	123.18514	PERSIMPANGAN	
0 0 6	B	B	O					5		0	2	+	7	8	2	0.52104	123.18585	PERSIMPANGAN	
0 0 7	B	B	O					5		0	2	+	9	1	4	0.51996	123.18634	PERSIMPANGAN	
0 0 8	B	B	O					5		0	3	+	3	7	9	0.5159	123.18722	PERSIMPANGAN	
0 0 9	B	B	O					5		0	3	+	5	6	6	0.51453	123.18818	PERSIMPANGAN	
0 1 0	B	B	O					5		0	3	+	8	6	1	0.51397	123.19059	PERSIMPANGAN	
0 1 1	B	B	O					2		0	3	+	8	6	6	0.51397	123.19064	GORONG-GORONG	
0 1 2	B	B	O					5		0	4	+	4	5	6	0.51269	123.19551	PERSIMPANGAN	
0 1 3	B	B	O					2		0	4	+	8	0	6	0.51162	123.19837	GORONG-GORONG	
0 1 4	B	B	O					2		0	4	+	9	1	6	0.51108	123.19898	GORONG-GORONG	
0 1 5	B	B	O					5		0	5	+	3	1	4	0.51147	123.20212	PERSIMPANGAN	
0 1 6	B	B	O					2		0	5	+	5	3	7	0.51127	123.2041	GORONG-GORONG	
0 1 7	B	B	O					2		0	5	+	8	3	2	0.51052	123.20665	GORONG-GORONG	
0 1 8	B	B	O					2		0	5	+	9	4	0	0.51035	123.2076	GORONG-GORONG	

STR

019	BBB					2			06	+	127		0.51029		123.20927		GORONG-GORONG
020	BBB					5			06	+	516		0.50994		123.21269		PERSIMPANGAN
021	BBB					9			06	+	516		0.50994		123.21269		TITIK AKHIR

FUNGSI

A	ARTERI
K	KOLEKTOR
L	LOKAL

STATUS

N	NASIONAL
P	PROPINSI
K	KABUPATEN
M	KOTAMADYA

JENIS TITIK REFERENSI

0	TITIK AWAL
1	PATOK KM
2	GORONG-GORONG
3	JEMBATAN
4	BANGUNAN

5	PERSIMPANGAN
6	REL KERETA API
7	TANDA SEMENTARA LAINNYA
8	TANDA DENGAN CAT
9	TITIK AKHIR

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
1	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+000	TITIK AWAL	0.52704	123.17074		
2	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	0+611	PERSIMPANGAN	0.52463	123.1748		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
3	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	1+645	PERSIMPANGAN	0.51943	123.1811		
4	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+581	JEMBATAN	0.52172	123.18475		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
5	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+643	PERSIMPANGAN	0.52206	123.18514		
6	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+782	PERSIMPANGAN	0.52104	123.18585		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
7	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	2+914	PERSIMPANGAN	0.51996	123.18634		
8	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+379	PERSIMPANGAN	0.5159	123.18722		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
9	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+566	PERSIMPANGAN	0.51453	123.18818		
10	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+861	PERSIMPANGAN	0.51397	123.19059		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
11	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	3+866	GORONG-GORONG	0.51397	123.19064		
12	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+456	PERSIMPANGAN	0.51269	123.19551		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
13	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+806	GORONG-GORONG	0.51162	123.19837		
14	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	4+916	GORONG-GORONG	0.51108	123.19898		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bodedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
15	Sp. Bodedaa - Tulabolo	009	5+314	PERSIMPANGAN	0.51147	123.20212		
16	Sp. Bodedaa - Tulabolo	009	5+537	GORONG-GORONG	0.51127	123.2041		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
17	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+832	GORONG-GORONG	0.51052	123.20665		
18	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	5+940	GORONG-GORONG	0.51035	123.2076		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bonedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
19	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+127	GORONG-GORONG	0.51029	123.20927		
20	Sp. Bonedaa - Tulabolo	009	6+516	PERSIMPANGAN	0.50994	123.21269		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Bodedaa - Tulabolo

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
21	Sp. Bodedaa - Tulabolo	009	6+516	TITIK AKHIR	0.50994	123.21269		