



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

LEMBAR KE DARI

FORMULIR SURVEI INVENTARISASI JARINGAN JALAN - SAAT INI

PROPINSI	75		
	GORONTALO		
REFERENSI LOKASI	DRP 	LRP 	CHN

RUAS	NO.	108 . 000		
	NAMA :	Sp. Jalan Desa Tinemba		
DARI PATOK KM			.	
KE PATOK KM	KOTA ASAL 	JARAK 	.	

DIKERJAKAN OLEH :
NAMA :
N.I.P. :
TGL. : TGL 8 / BULAN 8 / TAHUN 2023

LOKASI		INVENTARISASI SAAT INI																		
		TIPE JALAN	MEDIAN	LAPIS PERMUKAAN			B A H U				SALURAN SAMPING				TERRAIN		ALINYEMEN		TATA GUNA LAHAN	
							KIRI		KANAN		KIRI		KANAN							
				DARI	KE	TAHUN	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	LEBAR (DM)	JENIS	DALAM CM	JENIS	DALAM CM	KIRI	KANAN	VERTIKAL (GRADE) NAIK / TURUN	HORIZONTAL (BELOKAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0+000	0+100	1	0	0	21	3	1	1	1	1	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+100	0+200	1	0	0	21	3	1	1	1	1	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+200	0+300	1	0	0	21	3	1	1	1	1	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+300	0+400	1	0	0	21	3	0	-	0	-	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+400	0+500	1	0	0	21	3	0	-	0	-	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+500	0+600	1	0	0	21	3	0	-	0	-	2	30	5	-	T	L	2	3	1	1
0+600	0+700	1	0	0	21	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1
0+700	0+800	1	0	0	21	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1
0+800	0+900	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	T	2	3	1	1
0+900	1+000	1	0	0	1	2	0	-	0	-	5	-	5	-	T	T	2	3	1	1
1+000	1+100	1	0	0	1	2	0	-	0	-	5	-	5	-	T	T	2	3	1	1
1+100	1+200	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	T	2	3	1	1
1+200	1+300	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1
1+300	1+400	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1
1+400	1+500	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1

1+500	1+557	1	0	0	1	3	0	-	0	-	5	-	5	-	T	L	2	3	1	1

0.	TIDAK DIKETAHUI	5.	BURDA	10.	LATASBUM (NACAS)	15.	MICRO ASBUTON	20.	SPAV	0.	TIDAK ADA BAHU	1.	TANAH TERBUKA	1.	SAWAH / KEBUN / HUTAN (RURAL)
1.	TANAH	6.	PENETRASI MACADAM 1 LAPIS	11.	LATASTON (HRS)	16.	DGEM	21.	RIGID	1.	BAHU LUNAK	2.	BETON/PAS. BATU TERBUKA	2.	PERUMAHAN (URBAN 1)
2.	JAPAT (AWCAS) / KERIKIL	7.	PENETRASI MACADAM 2 LAPIS	12.	HRSSA	17.	SMA	22.	CONCREAT	2.	BAHU YANG DIPERKERAS	3.	SALURAN IRIGASI	3.	PERINDUSTRIAN (URBAN 2)
3.	TELFORD / MACADAM TERBUKA	8.	LASBUTAG (BUTAS)	13.	SLURRY SEAL	18.	BMA					4.	BETON/PAS. BATU TERTUTUP	4.	PERTOKOAN / PERKANTORAN /
4.	BURTU	9.	ASPAL BETON (A.C.)	14.	MACRO SEAL	19.	HSWC					5.	TIDAK ADA		PASAR (URBAN 3)

KODE TIPE JALAN			KODE MEDIAN			KODE TERRAIN			KODE GRADE (ALIN. VER.)			KODE BELOKAN (ALIN. HOR.)			TERRAIN	
1.	2 / 1 UD	4 / 2 D	0.	TIDAK ADA	3.	3 < M	1.	DATAR (F) < 1,0 M	1.	DATAR (F) (< 5,0 M / KM)	1.	LURUS (< 0,25 RAD / KM)			T	TEBING
2.	2 / 2 UD	6 / 2 D	1.	1 < M			2.	1,0 M < BUKIT (R) < 3,0 M	2.	BUKIT (R) (5 - 45 M / KM)	2.	SEDIKIT BELOKAN (0,25 - 3,50 RAD / KM)			L	LEMBAH
3.	4 / 2 UD		2.	1 - 3 M			3.	GUNUNG (H) > 3,0 M	3.	GUNUNG (H) (> 45 M / KM)	3.	BANYAK BELOKAN (> 3,50 RAD / KM)				



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+000
Ke Patok Km : 0+100

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☒	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☒
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+100
Ke Patok Km : 0+200

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☒	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☒
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+200
Ke Patok Km : 0+300

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Keadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☒	2. Baik/Rata	2. ☐
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☒	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☒
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+300
Ke Patok Km : 0+400

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Baik/Rata	2. ☒
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	108	.	0	.	0	
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Jalan Desa Tinemba					
			Status/Fungsi	:	JK	/	KAB			
Dari Patok Km	:	0+400	Tgl/Bln/Thn	:	8	8	2023			
Ke Patok Km	:	0+500	Surveyor	:	1	ANDI MUH. FAISAL			2	HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedaaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Baik/Rata	2. ☒
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+500
Ke Patok Km : 0+600

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Baik/Rata	2. ☒
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☐	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☒	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi	:	75	Nomor Ruas	:	108	.	0	.	0	
Nama Propinsi	:	BONE BOLANGO	Nama Ruas	:	Sp. Jalan Desa Tinemba					
			Status/Fungsi	:	JK	/	KAB			
Dari Patok Km	:	0+600	Tgl/Bln/Thn	:	8	8	2023			
Ke Patok Km	:	0+700	Surveyor	:	1	ANDI MUH. FAISAL			2	HERI SETIAWAN. ST

<table><tr><td>Permukaan Perkerasan</td></tr><tr><td><table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten </td></tr></table>	Permukaan Perkerasan	<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur	% Penurunan	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas	% Tambalan	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas	<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm	% Luas	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas	<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam	Bekas Roda	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Ringan	2. ☐	☐	3. Berat	3. ☐	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☐	☐	2. Baik/Rata	2. ☒	☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐	☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐	☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐	☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐	☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Bersih	2. ☐	☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐	☐	4. Erosi	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Baik/Aman	2. ☐	☐	3. Berbahaya	3. ☐
Permukaan Perkerasan																																																																																																																					
<table><tr><td>Susunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar </td></tr><tr><td>Kondisi/Kedaaan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur </td></tr><tr><td>% Penurunan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr><tr><td>% Tambalan</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table>	Susunan	☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar	Kondisi/Kedaaan	☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur	% Penurunan	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas	% Tambalan	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																													
Susunan																																																																																																																					
☒ 1. Baik/Rapat ☐ 2. Kasar																																																																																																																					
Kondisi/Kedaaan																																																																																																																					
☒ 1. Baik/tdk. ada kelainan ☐ 2. Aspal berlebihan ☐ 3. Lepas-lepas ☐ 4. Hancur																																																																																																																					
% Penurunan																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. <10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																																					
% Tambalan																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Retak-retak</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table></td></tr></table>	Retak-retak	<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm	% Luas	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																													
Retak-retak																																																																																																																					
<table><tr><td>Jenis</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit) </td></tr><tr><td>Lebar</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm </td></tr><tr><td>% Luas</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas </td></tr></table>	Jenis	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)	Lebar	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm	% Luas	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																															
Jenis																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Tidak berhubungan ☐ 3. Saling berhubungan (Berbidang luas) ☐ 4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)																																																																																																																					
Lebar																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Halus < 1 mm ☐ 3. Sedang 1 - 5 mm ☐ 4. Lebar > 5 mm																																																																																																																					
% Luas																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 10% luas ☐ 3. 10-30% luas ☐ 4. >30% luas																																																																																																																					
<table><tr><td>Kerusakan Lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table></td></tr></table> Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm) Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten	Kerusakan Lain	<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam	Bekas Roda	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Ringan	2. ☐	☐	3. Berat	3. ☐	<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☐	☐	2. Baik/Rata	2. ☒	☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐	☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐	☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐	☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐	☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Bersih	2. ☐	☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐	☐	4. Erosi	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Baik/Aman	2. ☐	☐	3. Berbahaya	3. ☐																				
Kerusakan Lain																																																																																																																					
<table><tr><td>Jumlah Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M </td></tr><tr><td>Ukuran Lubang</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam </td></tr><tr><td>Bekas Roda</td></tr><tr><td> ☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam </td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Jumlah Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M	Ukuran Lubang	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam	Bekas Roda	☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Ringan	2. ☐	☐	3. Berat	3. ☐																																																																																																		
Jumlah Lubang																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. '=1 / 100M ☐ 3. 1 - 5 /100M ☐ 4. >5 /100 M																																																																																																																					
Ukuran Lubang																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. Kecil - dangkal ☐ 3. Kecil - dalam ☐ 4. Besar dangkal ☐ 5. Besar - dalam																																																																																																																					
Bekas Roda																																																																																																																					
☒ 1. Tidak ada ☐ 2. < 1 cm dalam ☐ 3. 1 - 3 cm dalam ☐ 4. > 3 cm dalam																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Tepi</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Ringan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berat </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Tepi	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Ringan	2. ☐	☐	3. Berat	3. ☐																																																																																																									
KR	Kerusakan Tepi	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☒																																																																																																																			
☐	2. Ringan	2. ☐																																																																																																																			
☐	3. Berat	3. ☐																																																																																																																			
<table><tr><td>Bahu, Saluran Samping dan lain-lain</td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table></td></tr><tr><td><table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table></td></tr></table>	Bahu, Saluran Samping dan lain-lain	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☐	☐	2. Baik/Rata	2. ☒	☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐	☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐	☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐	☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐	☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Bersih	2. ☐	☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐	☐	4. Erosi	4. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐	<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Baik/Aman	2. ☐	☐	3. Berbahaya	3. ☐																																										
Bahu, Saluran Samping dan lain-lain																																																																																																																					
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Rata </td><td> 2. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Bekas rd./Erosi ringan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Bekas rd./Erosi berat </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☐	☐	2. Baik/Rata	2. ☒	☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐	☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐																																																																																																						
KR	Kondisi Bahu	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☐																																																																																																																			
☐	2. Baik/Rata	2. ☒																																																																																																																			
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐																																																																																																																			
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Permukaan Bahu</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Diatas permukaan jalan </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Rata dg permukaan jalan </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Dibawah permukaan jalan </td><td> 4. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 5. >10 cm Di bawah permukaan jalan </td><td> 5. ☐ </td></tr></table>	KR	Permukaan Bahu	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐	☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐	☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐	☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐																																																																																																			
KR	Permukaan Bahu	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☒																																																																																																																			
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐																																																																																																																			
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐																																																																																																																			
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐																																																																																																																			
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kondisi Saluran Samping</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Bersih </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Tertutup/Tersumbat </td><td> 3. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 4. Erosi </td><td> 4. ☐ </td></tr></table>	KR	Kondisi Saluran Samping	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Bersih	2. ☐	☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐	☐	4. Erosi	4. ☐																																																																																																						
KR	Kondisi Saluran Samping	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☒																																																																																																																			
☐	2. Bersih	2. ☐																																																																																																																			
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐																																																																																																																			
☐	4. Erosi	4. ☐																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Kerusakan Lereng</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Longsor/Runtuh </td><td> 2. ☐ </td></tr></table>	KR	Kerusakan Lereng	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐																																																																																																												
KR	Kerusakan Lereng	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☒																																																																																																																			
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐																																																																																																																			
<table><tr><td>KR</td><td>Trotoar</td><td>KN</td></tr><tr><td> ☒ </td><td> 1. Tidak ada </td><td> 1. ☒ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 2. Baik/Aman </td><td> 2. ☐ </td></tr><tr><td> ☐ </td><td> 3. Berbahaya </td><td> 3. ☐ </td></tr></table>	KR	Trotoar	KN	☒	1. Tidak ada	1. ☒	☐	2. Baik/Aman	2. ☐	☐	3. Berbahaya	3. ☐																																																																																																									
KR	Trotoar	KN																																																																																																																			
☒	1. Tidak ada	1. ☒																																																																																																																			
☐	2. Baik/Aman	2. ☐																																																																																																																			
☐	3. Berbahaya	3. ☐																																																																																																																			



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+700
Ke Patok Km : 0+800

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
☒	1. Baik/Rapat
☐	2. Kasar
Kondisi/Kedadaan	
☒	1. Baik/tdk. ada kelainan
☐	2. Aspal berlebihan
☐	3. Lepas-lepas
☐	4. Hancur
% Penurunan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. <10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas
% Tambalan	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Tidak berhubungan
☐	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
☐	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
☒	1. Tidak ada
☐	2. Halus < 1 mm
☐	3. Sedang 1 - 5 mm
☐	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
☒	1. Tidak ada
☐	2. < 10% luas
☐	3. 10-30% luas
☐	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. '=1 / 100M	
☐	3. 1 - 5 /100M	
☐	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. Kecil - dangkal	
☐	3. Kecil - dalam	
☐	4. Besar dangkal	
☐	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
☒	1. Tidak ada	
☐	2. < 1 cm dalam	
☐	3. 1 - 3 cm dalam	
☐	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Ringan	2. ☐
☐	3. Berat	3. ☐

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☐
☐	2. Baik/Rata	2. ☒
☐	3. Bekas rd./Erosi ringan	3. ☐
☐	4. Bekas rd./Erosi berat	4. ☐
KR	Permukaan Bahu	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Diatas permukaan jalan	2. ☐
☐	3. Rata dg permukaan jalan	3. ☐
☐	4. Dibawah permukaan jalan	4. ☐
☐	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5. ☐
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Bersih	2. ☐
☐	3. Tertutup/Tersumbat	3. ☐
☐	4. Erosi	4. ☐
KR	Kerusakan Lereng	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Longsor/Runtuh	2. ☐
KR	Trotoar	KN
☒	1. Tidak ada	1. ☒
☐	2. Baik/Aman	2. ☐
☐	3. Berbahaya	3. ☐

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN ASPAL Dalam 100 M

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km :
Ke Patok Km :

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 8 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Susunan	
	1. Baik/Rapat
	2. Kasar
Kondisi/Keadaan	
	1. Baik/tdk. ada kelainan
	2. Aspal berlebihan
	3. Lepas-lepas
	4. Hancur
% Penurunan	
	1. Tidak ada
	2. <10% luas
	3. 10-30% luas
	4. >30% luas
% Tambalan	
	1. Tidak ada
	2. < 10% luas
	3. 10-30% luas
	4. >30% luas

Retak-retak	
Jenis	
	1. Tidak ada
	2. Tidak berhubungan
	3. Saling berhubungan (Berbidang luas)
	4. Saling berhubungan (Berbidang sempit)
Lebar	
	1. Tidak ada
	2. Halus < 1 mm
	3. Sedang 1 - 5 mm
	4. Lebar > 5 mm
% Luas	
	1. Tidak ada
	2. < 10% luas
	3. 10-30% luas
	4. >30% luas

Kerusakan Lain		
Jumlah Lubang		
	1. Tidak ada	
	2. '=1 / 100M	
	3. 1 - 5 /100M	
	4. >5 /100 M	
Ukuran Lubang		
	1. Tidak ada	
	2. Kecil - dangkal	
	3. Kecil - dalam	
	4. Besar dangkal	
	5. Besar - dalam	
Bekas Roda		
	1. Tidak ada	
	2. < 1 cm dalam	
	3. 1 - 3 cm dalam	
	4. > 3 cm dalam	
KR	Kerusakan Tepi	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Ringan	2.
	3. Berat	3.

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain		
KR	Kondisi Bahu	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Baik/Rata	2.
	3. Bekas rd./Erosi ringan	3.
	4. Bekas rd./Erosi berat	4.
KR	Permukaan Bahu	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Diatas permukaan jalan	2.
	3. Rata dg permukaan jalan	3.
	4. Dibawah permukaan jalan	4.
	5. >10 cm Di bawah permukaan jalan	5.
KR	Kondisi Saluran Samping	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Bersih	2.
	3. Tertutup/Tersumbat	3.
	4. Erosi	4.
KR	Kerusakan Lereng	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Longsor/Runtuh	2.
KR	Trotoar	KN
	1. Tidak ada	1.
	2. Baik/Aman	2.
	3. Berbahaya	3.

Ukuran lubang Kecil (diameter < 0,5 m); Besar (diameter ≥ 0,5 m); Dangkal (kedalaman < 5 cm); Dalam (kedalaman ≥ 5 cm)
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

001

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi : 75
Nama Propinsi : BONE BOLANGO
Dari Patok Km : 0+800
Ke Patok Km : 0+900

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
Status/Fungsi : JK / KAB
Tgl/Bln/Thn : 8 / 8 / 2023
Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
☐	1 > 5%
☐	2 3 - 5%
☐	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
☐	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
☐	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 1 cm
☐	3 1 - 5 cm
☐	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
☐	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
☐	3 5 - 10 cm
☐	4 10 - 20 cm
☐	5 > 20 cm
Distribusi	
☐	1 Tidak ada
☐	2 Rata
☐	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
☐	2 '≈1 / 100M
☐	3 1 - 5 /100M
☐	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
☐	2 Kecil dan dangkal
☐	3 Kecil dan dalam
☐	4 Besar dan dangkal
☐	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
☒	1 Tidak ada
☐	2 < 5 cm dalam
☐	3 5 - 15 cm dalam
☐	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
☐	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☐
☐	2	Baik/Rata	2 ☒
☐	3	Bekas rd./Erosi ringan	3 ☐
☐	4	Bekas rd./Erosi berat	4 ☐
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Diatas permukaan jalan	2 ☐
☐	3	Rata dgn. permukaan jalan	3 ☐
☐	4	Dibawah permukaan jalan	4 ☐
☐	5	> 10 cm dibawah permukaan jalan	5 ☐
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Bersih	2 ☐
☐	3	Tertutup/Tersumbat	3 ☐
☐	4	Erosi	4 ☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Longsor/Runtuh	2 ☐
KR	Trotoar		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Baik/Aman	2 ☐
☐	3	Berbahaya	3 ☐

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter $\geq$ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
Dalam (kedalaman) $\geq$ 5 cm
Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

002

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
☒	1 Tidak ada
	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	
	2 Baik/Rata	2	☒
	3 Bekas rd./Erosi ringan	3	
	4 Bekas rd./Erosi berat	4	
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Diatas permukaan jalan	2	
	3 Rata dgn. permukaan jalan	3	
	4 Dibawah permukaan jalan	4	
	5 > 10 cm dibawah permukaan jalan	5	
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Bersih	2	
	3 Tertutup/Tersumbat	3	
	4 Erosi	4	☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Longsor/Runtuh	2	
KR	Trotoar		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Baik/Aman	2	
	3 Berbahaya	3	

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

003

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi : 75
 Nama Propinsi : BONE BOLANGO
 Dari Patok Km : 1+000
 Ke Patok Km : 1+100

Nomor Ruas : 108 . 0 . 0
 Nama Ruas : Sp. Jalan Desa Tinemba
 Status/Fungsi : JK / KAB
 Tgl/Bln/Thn : 8 / 8 / 2023
 Surveyor : 1 ANDI MUH. FAISAL 2 HERI SETIAWAN. ST

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
☐	1 > 5%
☐	2 3 - 5%
☐	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
☐	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
☐	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 1 cm
☐	3 1 - 5 cm
☐	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
☐	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
☐	3 5 - 10 cm
☐	4 10 - 20 cm
☐	5 > 20 cm
Distribusi	
☐	1 Tidak ada
☐	2 Rata
☐	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
☐	2 '≈1 / 100M
☐	3 1 - 5 /100M
☐	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
☐	2 Kecil dan dangkal
☐	3 Kecil dan dalam
☐	4 Besar dan dangkal
☐	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
☒	1 Tidak ada
☐	2 < 5 cm dalam
☐	3 5 - 15 cm dalam
☐	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
☐	1 Tidak ada
☐	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
☐	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☐
☐	2	Baik/Rata	2 ☒
☐	3	Bekas rd./Erosi ringan	3 ☐
☐	4	Bekas rd./Erosi berat	4 ☐
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Diatas permukaan jalan	2 ☐
☐	3	Rata dgn. permukaan jalan	3 ☐
☐	4	Dibawah permukaan jalan	4 ☐
☐	5	> 10 cm dibawah permukaan jalan	5 ☐
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Bersih	2 ☐
☐	3	Tertutup/Tersumbat	3 ☐
☐	4	Erosi	4 ☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Longsor/Runtuh	2 ☐
KR	Trotoar		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
☐	2	Baik/Aman	2 ☐
☐	3	Berbahaya	3 ☐

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

004

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
☒	1 Tidak ada
	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	
	2 Baik/Rata	2	☒
	3 Bekas rd./Erosi ringan	3	
	4 Bekas rd./Erosi berat	4	
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Diatas permukaan jalan	2	
	3 Rata dgn. permukaan jalan	3	
	4 Dibawah permukaan jalan	4	
	5 > 10 cm dibawah permukaan jalan	5	
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Bersih	2	
	3 Tertutup/Tersumbat	3	
	4 Erosi	4	☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Longsor/Runtuh	2	
KR	Trotoar		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Baik/Aman	2	
	3 Berbahaya	3	

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

005

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
☒	1 Tidak ada
	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1
	2	Baik/Rata	2 ☒
	3	Bekas rd./Erosi ringan	3
	4	Bekas rd./Erosi berat	4
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Diatas permukaan jalan	2
	3	Rata dgn. permukaan jalan	3
	4	Dibawah permukaan jalan	4
	5	> 10 cm dibawah permukaan jalan	5
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Bersih	2
	3	Tertutup/Tersumbat	3
	4	Erosi	4 ☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Longsor/Runtuh	2
KR	Trottoar		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Baik/Aman	2
	3	Berbahaya	3

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

006

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	
	2 Baik/Rata	2	☒
	3 Bekas rd./Erosi ringan	3	
	4 Bekas rd./Erosi berat	4	
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Diatas permukaan jalan	2	
	3 Rata dgn. permukaan jalan	3	
	4 Dibawah permukaan jalan	4	
	5 > 10 cm dibawah permukaan jalan	5	
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Bersih	2	
	3 Tertutup/Tersumbat	3	
	4 Erosi	4	☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Longsor/Runtuh	2	
KR	Trotoar		KN
☒	1 Tidak ada	1	☒
	2 Baik/Aman	2	
	3 Berbahaya	3	

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

007

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1
	2	Baik/Rata	2 ☒
	3	Bekas rd./Erosi ringan	3
	4	Bekas rd./Erosi berat	4
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Diatas permukaan jalan	2
	3	Rata dgn. permukaan jalan	3
	4	Dibawah permukaan jalan	4
	5	> 10 cm dibawah permukaan jalan	5
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Bersih	2
	3	Tertutup/Tersumbat	3
	4	Erosi	4 ☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Longsor/Runtuh	2
KR	Trotoar		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Baik/Aman	2
	3	Berbahaya	3

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

Lembar :

008

Dari :

008

FORMULIR SURVEI KONDISI JALAN TANAH/KERIKIL

Nomor Propinsi :
 Nama Propinsi :
 Dari Patok Km :
 Ke Patok Km :

Nomor Ruas : . .
 Nama Ruas :
 Status/Fungsi : /
 Tgl/Bln/Thn : / /
 Surveyor : 1 2

Permukaan Perkerasan	
Kemiringan Melintang	
	1 > 5%
	2 3 - 5%
	3 Rata
☒	4 Cekung
% Penurunan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas
Erosi Permukaan	
	1 Tidak ada
	2 < 10% luas
☒	3 10-30% luas
	4 > 30% luas

Kerikil / Batu	
Ukuran Terbanyak	
	1 Tidak ada
	2 < 1 cm
	3 1 - 5 cm
	4 > 5 cm
☒	5 Tidak tentu
Tebal Lapisan	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm
	3 5 - 10 cm
	4 10 - 20 cm
	5 > 20 cm
Distribusi	
	1 Tidak ada
	2 Rata
	3 Tidak rata
☒	4 Gundukan memanjang

Kerusakan Lain	
Jumlah Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 '≈1 / 100M
	3 1 - 5 /100M
	4 >5 /100 M
Ukuran Lubang	
☒	1 Tidak ada
	2 Kecil dan dangkal
	3 Kecil dan dalam
	4 Besar dan dangkal
	5 Besar dan dalam
Bekas Roda	
	1 Tidak ada
☒	2 < 5 cm dalam
	3 5 - 15 cm dalam
	4 > 15 cm dalam
Bergelombang	
	1 Tidak ada
	2 < 10 % luas
☒	3 10 - 30% luas
	4 > 30% luas

Bahu, Saluran Samping dan lain-lain			
KR	Kondisi Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1
	2	Baik/Rata	2 ☒
	3	Bekas rd./Erosi ringan	3
	4	Bekas rd./Erosi berat	4
KR	Permukaan Bahu		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Diatas permukaan jalan	2
	3	Rata dgn. permukaan jalan	3
	4	Dibawah permukaan jalan	4
	5	> 10 cm dibawah permukaan jalan	5
KR	Kondisi Saluran Samping		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Bersih	2
	3	Tertutup/Tersumbat	3
	4	Erosi	4 ☒
KR	Kerusakan Lereng		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Longsor/Runtuh	2
KR	Trotoar		KN
☒	1	Tidak ada	1 ☒
	2	Baik/Aman	2
	3	Berbahaya	3

Ukuran lubang Kecil diameter < 0,5 m, Besar : diameter ≥ 0.5 m, Dangkal (kedalaman < 5 cm);
 Dalam (kedalaman) ≥ 5 cm
 Status Ruas Jalan : N = Nasional; P = Propinsi; M = Kotamadya; K = Kabupaten



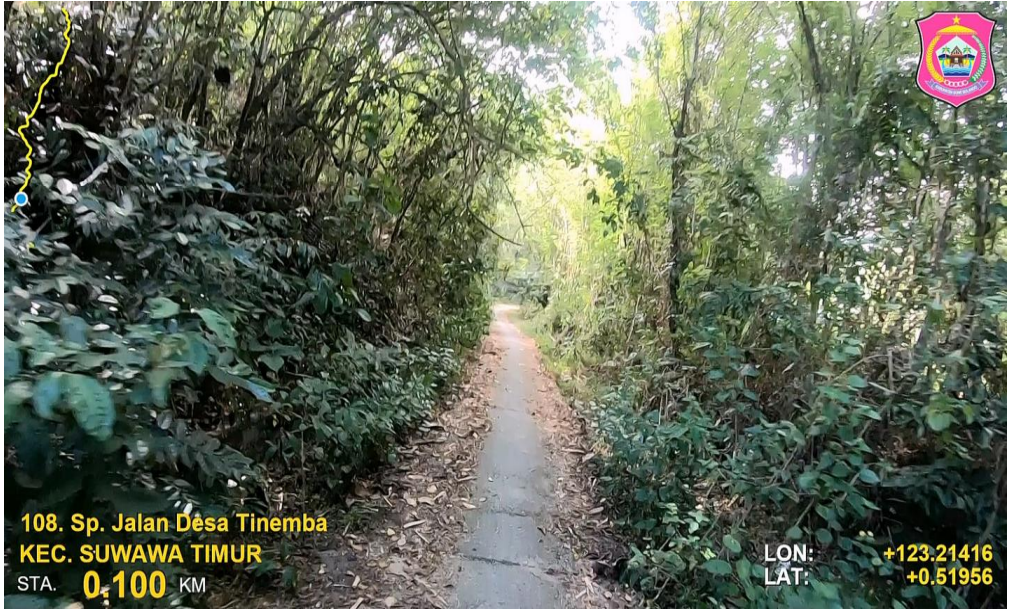
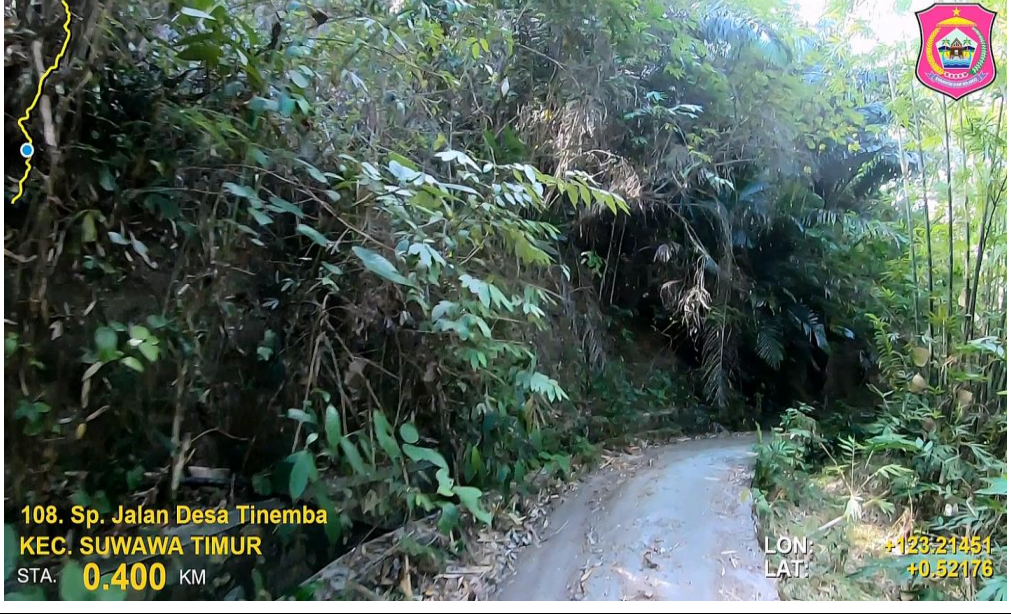
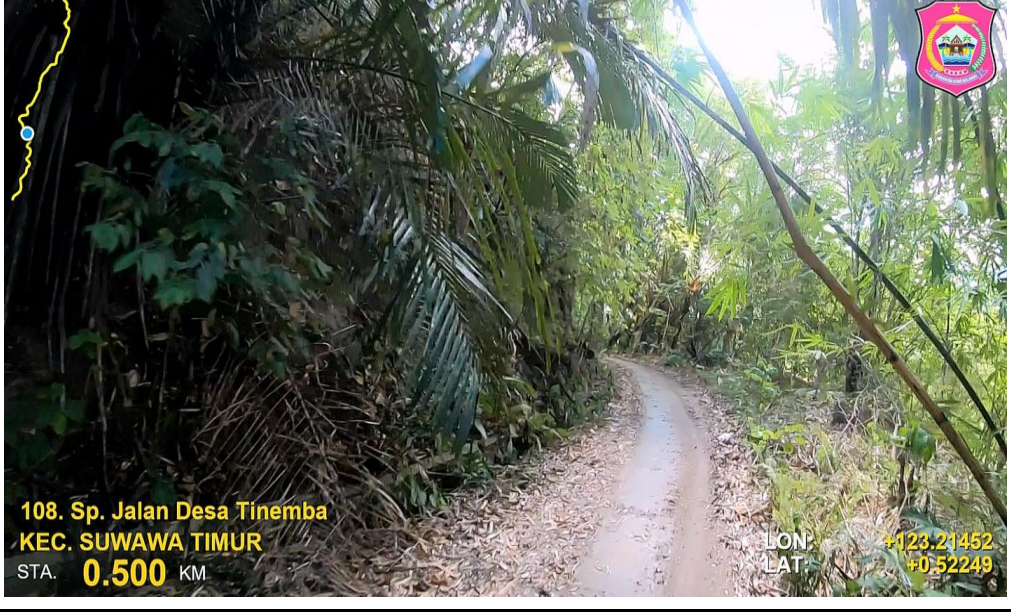
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

FORMULIR SURVEI RCI SECARA VISUAL

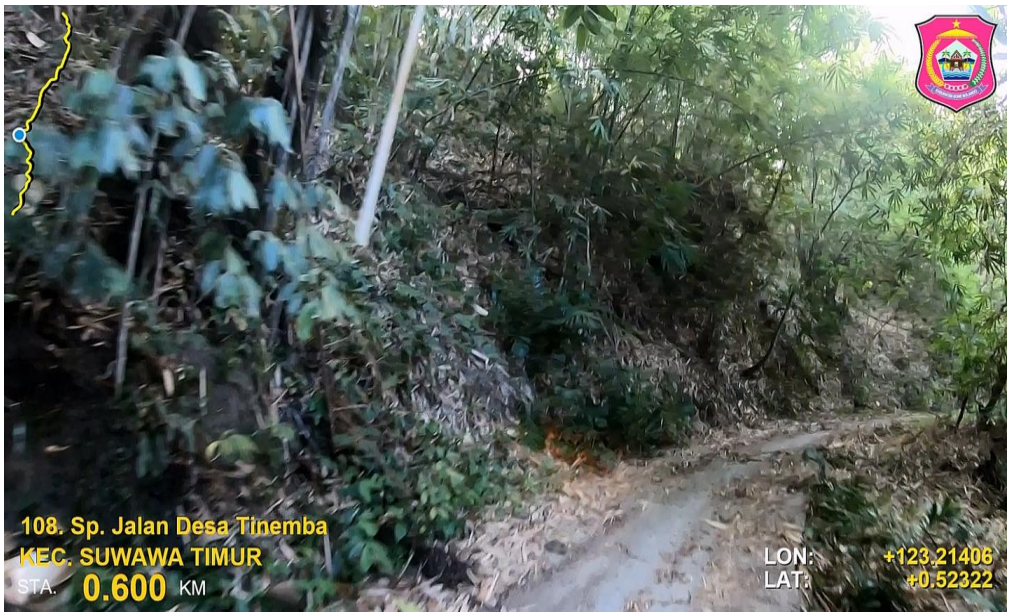
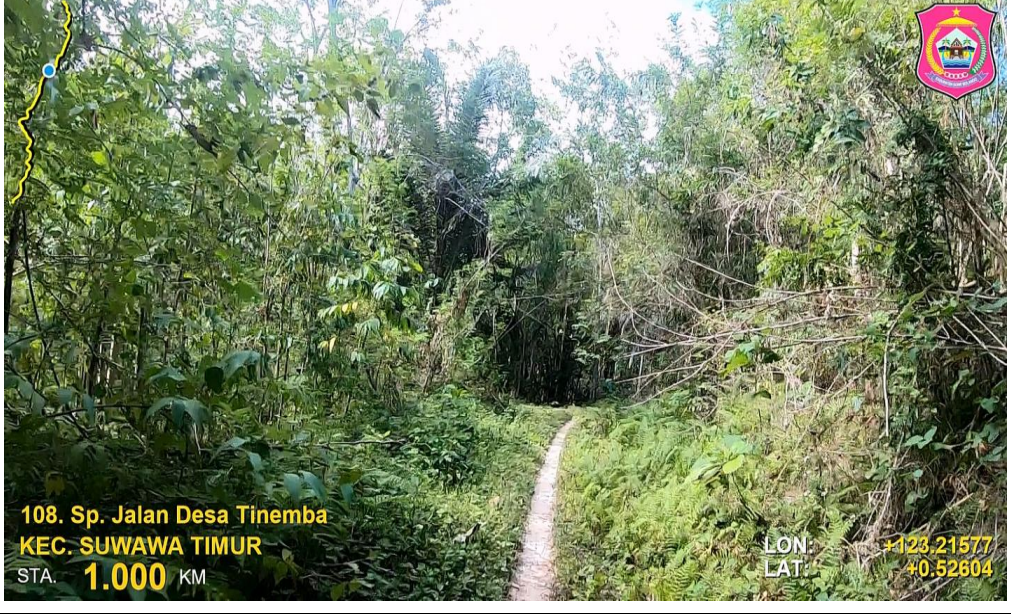
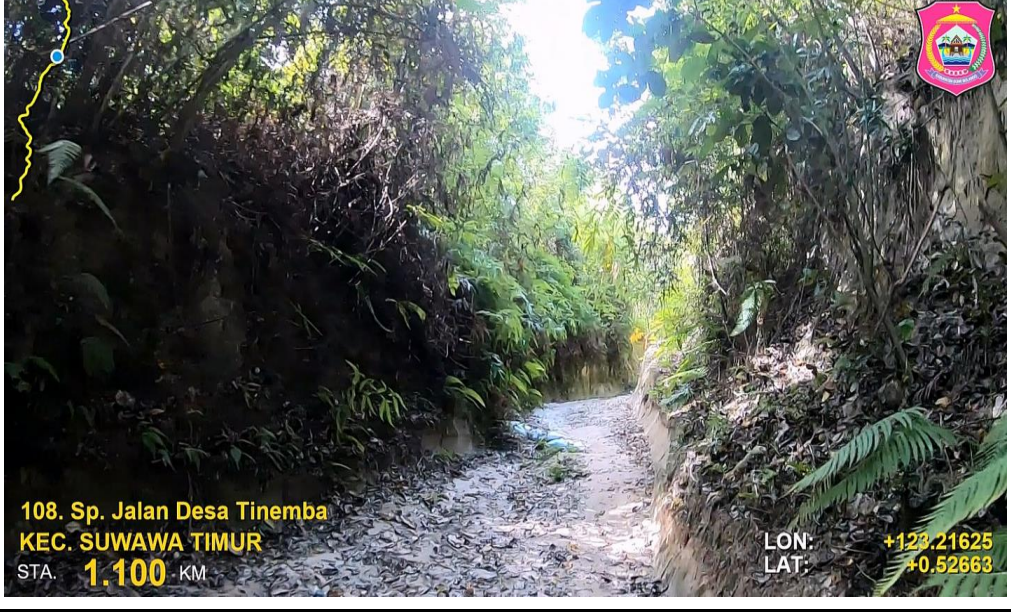
KECAMATAN		RUAS JALAN				TANGGAL		
NAMA : Suwawa Timur		NAMA : Sp. Jalan Desa Tinemba				882023 TGLBULANTAHUN		
NOMOR :		NOMOR : 10300						
KENDARAAN		SURVEYOR				PENGEMUDI		
TYPE		NO.	N A M A			NAMA : .. ANDI MUH. FAISAL		
MODEL TAHUN		1	ANDI MUH. FAISAL					
		2	HERI SETIAWAN. ST					
NO. POL.		3						
TITIK AWAL (*)		(*)		(*)		(*)		
KOTA ASAL		PATOK		PEMBACAAN ODOMETER		WAKTU JAM MENIT		
TITIK AKHIR (*)		(*)		(*)		(*)		

PATOK STA (*)	PEMBACAAN ODOMETER / KM (*)	R C I			
		1	2	3	RATA-RATA
0 + 800		3	2	2	2.33
0 + 900		2	2	2	2.00
1 + 000		2	3	2	2.33
1 + 100		3	3	3	3.00
1 + 200		3	2	2	2.33
1 + 300		3	2	3	2.67
1 + 400		2	2	3	2.33
1 + 500		2	2	3	2.33

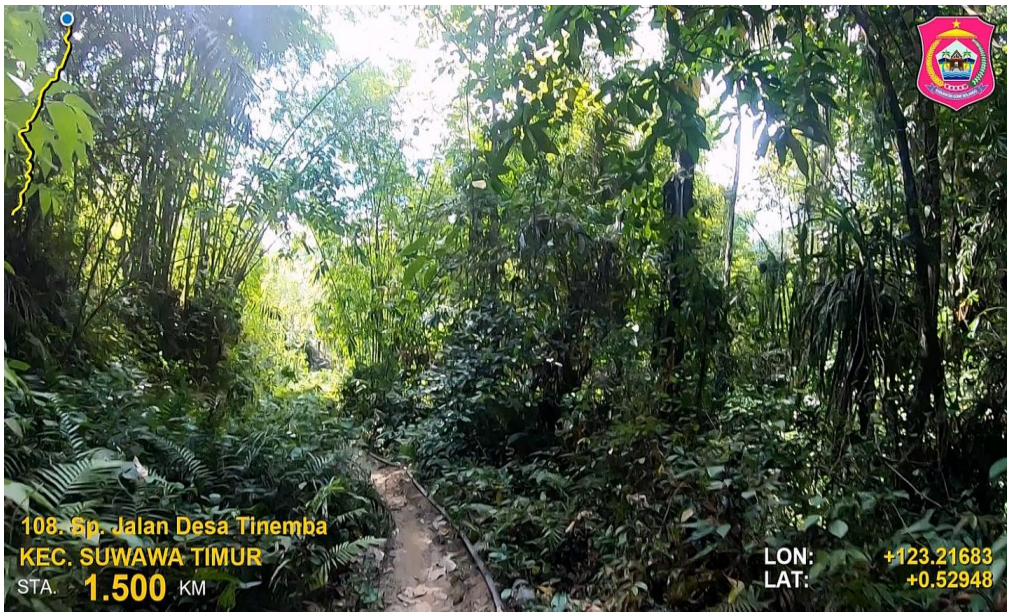
LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
1	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+000	0+100	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.000 KM LON: +123.21386 LAT: +0.51888	
2	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+100	0+200	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.100 KM LON: +123.21416 LAT: +0.51956	
3	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+200	0+300	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.200 KM LON: +123.21442 LAT: +0.52032	
4	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+300	0+400	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.300 KM LON: +123.21438 LAT: +0.52105	
5	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+400	0+500	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.400 KM LON: +123.21451 LAT: +0.52176	
6	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+500	0+600	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.500 KM LON: +123.21452 LAT: +0.52249	

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
7	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+600	0+700	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.600 KM LON: +123.21406 LAT: +0.52222	
8	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+700	0+800	RIGID	3	BAIK	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.700 KM LON: +123.21452 LAT: +0.52375	
9	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+800	0+900	TANAH	3	RUSAK BERAT	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.800 KM LON: +123.21500 LAT: +0.52444	
10	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+900	1+000	TANAH	2	RUSAK BERAT	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 0.900 KM LON: +123.21529 LAT: +0.52528	
11	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+000	1+100	TANAH	2	RUSAK BERAT	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 1.000 KM LON: +123.21577 LAT: +0.52604	
12	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+100	1+200	TANAH	3	RUSAK BERAT	 108. Sp. Jalan Desa Tinemba KEC. SUWAWA TIMUR STA. 1.100 KM LON: +123.21625 LAT: +0.52663	

LEMBAR SURVEY INVENTORY JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION		JENIS PERMUKAAN	LEBAR JALAN	KONDISI JALAN	DOKUMENTASI	KET
			AWAL	AKHIR		(M)			
13	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+200	1+300	TANAH	3	RUSAK BERAT		
14	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+300	1+400	TANAH	3	RUSAK BERAT		
15	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+400	1+500	TANAH	3	RUSAK BERAT		
16	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+500	1+557	TANAH	3	RUSAK BERAT		
17	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+557		TANAH	3	RUSAK BERAT		



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BONE BOLANGO

LEMBAR _____ DARI _____

FORMULIR SURVEI DATA TITIK REFERENSI (STR)

PROPINSI	NAMA : GORONTALO		
	NO. : 75		
RUAS	NAMA: Sp. Jalan Desa Tinemba		
	NO. 103		
	STATUS/FUNGSI JK		
KENDARAAN	MERK/JENIS : MOTOR		
	NOPOL : DM 2920 HF		
	FAKTOR KALIBRASI : 0.03		
SURVEI	TGL KALIBRASI :		
DIKERJAKAN	NAMA : ANDI MUH. FAISAL		
	NIP. : -		
	OLEH	TANGGAL : 882023	
	TGL	BULAN	TAHUN

URAIAN	TITIK AWAL :	BERDASARKAN DBM		
RUAS	TITIK AKHIR :	BBO	0+000	
	(KOTA)	(URAIAN TITIK REFERENSI)	BBO	1+507
			KOTA ASAL	PATOK KM

NO. URUT	TITIK REFERENSI (DRP)						CHAINAGE (JARAK KUMULATIF)	TITIK KOORDINAT						URAIAN DATA TITIK REFERENSI			
	JARAK TERHADAP KOTA ASAL KM				JENIS			LINTANG (-) atau (+)				BUJUR					
0 0 1	B	B	O					0			0	0	0	0.51888		123.21366	TITIK AWAL
0 0 2	B	B	O					5			0	0	0	0.51888		123.21366	PERSIMPANGAN
0 0 3	B	B	O					2			0	0	4	0.51891		123.21367	GORONG-GORONG
0 0 4	B	B	O					2			0	0	2	0.51918		123.21386	GORONG-GORONG
0 0 5	B	B	O					2			0	0		0.51994		123.21413	GORONG-GORONG
0 0 6	B	B	O					5			0	0		0.52517		123.21524	PERSIMPANGAN
0 0 7	B	B	O					7			0	0		0.52549		123.21534	TANDA SEMENTARA LAINNYA
0 0 8	B	B	O					7			0	1		0.52959		123.21677	TANDA SEMENTARA LAINNYA
0 0 9	B	B	O					9			0	1		0.52985		123.2166	TITIK AKHIR

FUNGSI	A	ARTERI	STATUS	N	NASIONAL	JENIS TITIK REFERENSI	0	TITIK AWAL	5	PERSIMPANGAN
	K	KOLEKTOR		P	PROPINSI		1	PATOK KM	6	REL KERETA API
	L	LOKAL		K	KABUPATEN		2	GORONG-GORONG	7	TANDA SEMENTARA LAINNYA
			M	KOTAMADYA	3	JEMBATAN	8	TANDA DENGAN CAT		
					4	BANGUNAN	9	TITIK AKHIR		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
1	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+000	TITIK AWAL	0.51888	123.21366		
2	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+000	PERSIMPANGAN	0.51888	123.21366		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
3	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+004	GORONG-GORONG	0.51891	123.21367		
4	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+042	GORONG-GORONG	0.51918	123.21386		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
5	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+143	GORONG-GORONG	0.51994	123.21413		
6	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+887	PERSIMPANGAN	0.52517	123.21524		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
7	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	0+924	TANDA SEMENTARA LAINNYA	0.52549	123.21534		
8	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+517	TANDA SEMENTARA LAINNYA	0.52959	123.21677		

LEMBAR SURVEY INVENTARIS JALAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BONE BOLANGO
Sp. Jalan Desa Tinemba

NO	NAMA RUAS	NO. RUAS	STATION	JENIS	Koordinat		DOKUMENTASI	KET
			AWAL		Lat	Long		
9	Sp. Jalan Desa Tinemba	108	1+557	TITIK AKHIR	0.52985	123.2166		